

Schreiber Umweltschutz GmbH
Breslauer Straße 57
56566 Neuwied
02631 - 96981 - 0



Haltungsgrafik

Haltung	M33-096	Insp.datum	26.10.2017
Oberer Schacht	M33-096	Art / Nutzung	Geschlossene Freispiegelleitung, Mischwasser
Unterer Schacht	M33-012		

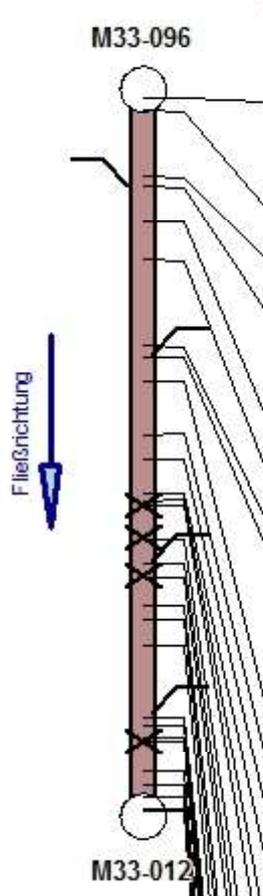
Stammdaten

Haltungslänge	55,10 m
Haltungsart	
Straße	Hinterhausen
Ortsteil	Remagen
Material	Beton
Profilart	Kreisförmig, Kreisquerschnitt
Dimension [mm]	300 / 300

Inspektion

Insp.-Richtung	In Fließrichtung
Inspektionslänge	54,10 m
Bezugspunkt Start	Rohranfang
Firma / Untersucher	Schreiber Umweltschutz / Stang
Datenträger	
Wetter	Trocken
Bemerkung	

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

	Entf.	Kode	Foto	Video	Beschreibung
	0,00 (54,10)	BCD.XP BAF.D.E	056	00:00:00 00:00:37	Anfangsknoten Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächen Schaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	1,00 (53,10)	BAF.B.A	057	00:01:07	Pos: 10 - 11; Oberflächen Schaden, Abplatzung, mechanisch, an Verbindung
	6,00 (48,10)	BAJ.C	058	00:02:25	Pos: 6; Verschoebene Verbindung, im Winkel, Winkel = 2°, an Verbindung
	6,80 (47,30)	BCA.E.A		00:02:45	Pos: 1; ein facher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm, Steinzeug
		BAH.C	059	00:02:49	Pos: 1; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang, an Verbindung
	9,40 (44,70)	BBC.C	060	00:03:29	Pos: 6; Ablagerungen, hartes oder verdichtetes Material, Nennweitenreduzierung = 10%
	12,40 (41,70)	BBC.C	061	00:04:10	Pos: 6; Ablagerungen, hartes oder verdichtetes Material, Nennweitenreduzierung = 10%
	18,90 (35,20)	BDA	062	00:05:20	Pos: 11; Allgemeines Foto, Einragender Anschluss
	19,80 (34,30)	BCA.E.A		00:05:50	Pos: 11; ein facher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm, Steinzeug
		BAG	063	00:05:53	Pos: 11; Einragender Anschluss, einragende Länge = 15%, an Verbindung
		BAH.D	064	00:05:55	Pos: 11; Schadhafter Anschluss, beschädigt, Scherbenbildung
	21,60 (32,50)	BAJ.B	065	00:06:21	Pos: 9; Verschoebene Verbindung, radial, Distanz = 10mm, an Verbindung
	25,60 (28,50)	BAJ.C	066	00:07:16	Pos: 3; Verschoebene Verbindung, im Winkel, Winkel = 3°, an Verbindung
	27,50 (26,60)	BBC.C	067	00:07:44	Pos: 8; Ablagerungen, hartes oder verdichtetes Material, Nennweitenreduzierung = 3%
30,00 (24,10)	BDD.C		00:08:25	Wasserspiegel, trüb, Höhe = 2%	



Schreiber Umweltschutz GmbH
Breslauer Straße 57
56566 Neuwied
02631 - 96981 - 0



Haltungsgrafik

Haltung	M33-096	Insp.datum	26.10.2017
Oberer Schacht	M33-096	Art / Nutzung	Geschlossene Freispiegelleitung, Mischwasser
Unterer Schacht	M33-012		

30,60 (23,50) BBC.C	068	00:08:46	Pos: 6; Ablagerungen, hartes oder verdichtetes Material, Nennweitenreduzierung = 10%
31,00 (23,10) BC.A.A.A		00:09:06	Pos: 12; Abzweig, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm, Steinzeug
BAH.D	069	00:09:12	Pos: 12; Schadhafter Anschluss, beschädigt, Scherbenbildung
33,50 (20,60) BC.A.A.B	070	00:09:49	Pos: 12; Abzweig, geschlossen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm, Beton
35,30 (18,80) BC.A.B.A		00:10:22	Pos: 10; Sattelanschluss, gebohrt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm, Polyvinylchlorid hart
36,40 (17,70) BDD.C	072	00:11:13	Anfang (2): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 10%
BC.A.E.A		00:11:03	Pos: 12; ein facher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm, Steinzeug
BAH.C	071	00:11:09	Pos: 12; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang, an Verbindung
38,60 (15,50) BAJ.C	073	00:11:43	Pos: 12; Verschoebene Verbindung, im Winkel, Winkel = 2°, an Verbindung
39,60 (14,50) BDD.C	074	00:12:10	Ende(2): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 10%
BAJ.C		00:12:02	Pos: 6; Verschoebene Verbindung, im Winkel, Winkel = 2°, an Verbindung
41,60 (12,50) BDD.C	075	00:12:35	Anfang (3): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 20%
47,00 (7,10) BC.A.D.A		00:13:39	Pos: 10; ein facher Anschluss, gebohrt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm, Steinzeug
47,60 (6,50) BAJ.C	076	00:14:00	Pos: 9; Verschoebene Verbindung, im Winkel, Winkel = 2°, an Verbindung
48,60 (5,50) BAB.B.C	078	00:14:21	Pos: 6 - 9; Riss, komplex, Breite = 4mm, an Verbindung
BAJ.C	077	00:14:17	Pos: 12; Verschoebene Verbindung, im Winkel, Winkel = 5°, an Verbindung
48,90 (5,20) BC.A.A.A		00:14:45	Pos: 12; Abzweig, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm, Steinzeug
51,10 (3,00) BAJ.C	079	00:15:19	Pos: 3; Verschoebene Verbindung, im Winkel, Winkel = 3°, an Verbindung
52,10 (2,00) BAJ.C	080	00:15:51	Pos: 12; Verschoebene Verbindung, im Winkel, Winkel = 5°, an Verbindung
53,10 (1,00) BDD.C	081	00:16:33	Ende(3): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 20%
BAJ.C		00:16:22	Pos: 4; Verschoebene Verbindung, im Winkel, Winkel = 10°, an Verbindung
54,00 (0,10) BAB.B.C	082	00:17:03	Pos: 9; Riss, komplex, Breite = 1mm, an Verbindung
54,10 (0,00) BAF.D.E		00:17:34	Ende(1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
BCE.XP		00:17:36	Endknoten

Schreiber Umweltschutz GmbH
Breslauer Straße 57
56566 Neuwied
02631 - 96981 - 0



Haltungsbildbericht

Haltung	M33-096	Insp.datum	26.10.2017
Oberer Schacht	M33-096	Dimension	300 / 300
Unterer Schacht	M33-012	Art / Nutzung	Geschlossene Freispiegelleitung, Mischwasser
Ortsteil / Straße	Remagen / Hinterhausen		

Anfang (1): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
einragend, Ursache nicht eindeutig
feststellbar

Foto	056
Video	00:00:37
Entf. in Fließr.	0,00 m
Zustand	BAF.D.E
Position	12 - 12
Datenträger	

